

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Staszowie**

Staszów, dnia 20 sierpnia 2015 r.

PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 13 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 ze zm./ oraz § 10 ust 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób upoważnionych do ich przeprowadzenia /Dz. U. Nr 225, poz. 1934/.

mł. kpt. inż. Bernard Bednarczyk- Starszy Specjalista KP PSP w Staszowie posiadający legitymację służbową Nr 2/2014 z dnia 20.03.2014 r.

na podstawie upoważnienia nr **PZ.5580.16.2015** z dnia 18 sierpnia 2015 roku wydanego przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie przeprowadził w dniu 20 sierpnia 2015 roku czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w:

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów

Czynności przeprowadzono w obecności:

Pan Sławomir Mikula – Sekretarz Miasta i Gminy Staszów

Pan Mariusz Sobieniak – inspektor

Zakres czynności:

- **Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych**

Wykaz badanych obiektów:

- **Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów**

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:

1. Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie. Jest to budynek o 5 kondygnacjach nadziemnych (1 kondygnacja jako piwnica). W piwnicy z lewej strony budynku znajdują się pomieszczenia magazynowe połączone funkcjonalnie z 5 garażami do których dojazd zapewniony jest od tyłu budynku, z prawej strony budynku znajduje się archiwum i pomieszczenia magazynowe. Na

parterze znajduje się sala konferencyjna i pomieszczenia biurowe. Na piętrze I, II i III znajdują się pomieszczenia biurowe. Piwnice nie wydzielone drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30. Liczba osób zatrudniona w UMiG w Staszowie znajdująca się w obiekcie – 107. Budynek wykonany jest metodą mieszaną o konstrukcji żelbetowo-murowanej. Konstrukcja dachowa – stropodach pokryty papą. Główne elementy konstrukcyjne budynku wykonane z materiałów niepalnych. Budynek UMiG w Staszowie zalicza się do budynków ZL III oraz ze względu na wysokość do obiektów średniowysokich.

2. Dane techniczne części budynku z halą sportową przedstawiają się następująco:

- Powierzchnia zabudowy – 2819 m²,
- Powierzchnia użytkowa – 2469,4 m²,
- Wysokość - 17 m,
- Kubatura – 11128 m³.

3. Obiekt posiada instalacje:

- Elektryczną – badania okresowe przeprowadzone w dniu 10 maja 2014 roku przez Pana Dariusza Pawlika (nr upr. 583/1889)- protokoły bez uwag.
- Uziemień i instalacji odgromowej - badania okresowe przeprowadzone w dniu 28 maja 2012 roku przez Pana Andrzeja Pietrzyka (nr upr. 95/tbg/92)- protokoły bez uwag.
- Instalację kominową, wentylacyjną – badania okresowe przeprowadzone w dniu 27 marca 2015 roku przez Mistrza Kominarskiego Pana Krzysztofa Majcher (nr upr. 1742/96 – protokół bez uwag.
- Instalację oświetlenia ewakuacyjnego – podczas kontroli nie przedstawiono protokołu z badań technicznych i czynności konserwacyjnych
- Instalację hydrantowa 25 2 szt., 52 3 szt.- badania techniczne i czynności konserwacyjne wykonane w dniu 17 września 2014 roku przez Pana Adriana Zapała „OGNIOCHRONIX” – protokoły bez uwag. Hydranty oznakowane prawidłowo znakami zgodnymi z PN. Hydranty 52 są poddawane wymianie na 25 podczas remontów.
- Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej – przegląd techniczny i czynności konserwacyjne wykonane w dniu 19 marca 2015 roku przez Pana Wojciecha Moch (Firma CENTERIT z siedziba w Kielcach, ul. Towarowa 22) – protokół bez uwag.

4. Przeciwpozarowy wyłącznik prądu znajdujący się z tyłu na zewnątrz budynku obok wejścia do garażu nie posiada aktualnego przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych. Brak oznakowania.


5. Ewakuacja z budynku zapewniona poziomymi drogami ewakuacyjnymi poprzez 3 wyjścia ewakuacyjne na poziomie na poziomie parteru dodatkowo na poziomie piwnic 1 wyjście. Brak oznakowania w postaci znaków bezpieczeństwa na wszystkich kondygnacjach obiektu kierunków ewakuacji (co najmniej 4 znaki bezpieczeństwa na każdej kondygnacji), jak również brak oznakowania 2 wyjść ewakuacyjnych z obiektu.
6. Sprzęt gaśniczy w obiekcie stanowią gaśnice proszkowe 4, 6 i 12 kg (łącznie 20 szt.) posiadające aktualne badania techniczne. Miejsca usytuowania gaśnic oznakowane znakami zgodnymi z PN.
7. W miejscach widocznych umieszczono instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem telefonów alarmowych.
8. Dla obiektu nie opracowano instrukcji bezpieczeństwa pożarowego .
9. W Urzędzie Miasta i Gminy Staszów nie przeprowadzono próbnej ewakuacji.
10. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnione z sieci wodociągowej miejscowości Staszów z hydrantami nadziemnymi w odległości poniżej 75 m od obiektu.
11. Dojazd do obiektu zapewniony ul. Opatowską. Przed obiektem znajduje się plac zapewniający dojazd jednostek SP bezpośrednio do budynku.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na **3** stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano **bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami**.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

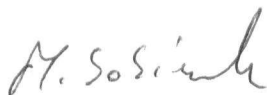

.....
/podpis z podaniem imienia,
nazwiska i stanowiska służbowego
kontrolowanego/

STARSZY SPECJALISTA
ds. kontrolno - rozpoznawczych

ml. kpt. inż. Bernard Bednarczyk

.....
/podpis z podaniem imienia,
nazwiska i stanowiska służbowego
kontrolującego/